

700K UT-3 Errors

کد ارور	معنی کد ارور	امکان متنوع برای ارور
E01	پیدا نکردن موقعیت سوزن	1. چرخ دستی و موتور 2. آهن ربای چرخ دستی خاموش باشد 3. تغییر قطبیت آهنربای چرخ دستی 4. تماس ضعیف در انتهای نه شاخه 5. آسیب موتور با تغییر موتور
E02	سیگنال سرعت سنج پدال ها اشتباه است	1. سرعت سنج به جعبه وصل نشده است 2. سرعت سنج به صورت وارونه قرار داده شده است 3. خط سرعت سنج شکسته 4. آسیب سرعت سنج
E03	سیگنال خطای فاز موتور	1. تماس ضعیف در انتهای نه شاخه 2. هال و روتور هنگام نصب موتور دارای انحراف زیادی هستند 3. آسیب هال موتور
E04	حفاظت از توقف موتور	1. دوخت سنگین مسدود شده است 2. موتور اورلود است 3. کابل درایو موتور 4 سیم متصل نیست و یا وارونه است
E05	جریان سخت افزار	1. دوخت سنگین مسدود شده است 2. موتور اورلود است 3. خط فاز سیگنال موتور وصل نیست 4. آسیب لوله برق
E07	پایان ارتباط ممتد	1. نمایش اتصال بد کابل مادربرد 2. آسیب تراشه مادربرد
E09	حافظه ضعیف	حافظه مادربرد خراب یا بد است

E12	قیچی زنگ را تنظیم مجدد نمی کند	1.تنظیم مجدد ردیاب خراب است 2.قیچی گیر کرده و تنظیم مجدد نشده است
-----	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------